
Aufbau der Mikrokarte



- 1. Leserichtung von links nach rechts
- 2. Mikrobildtitel (erscheint auf jedem Mikrobild)



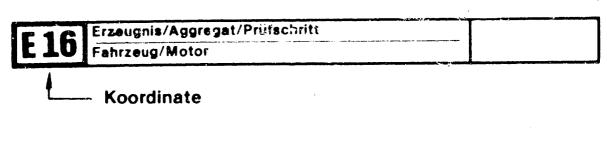

4. Hinweise auf entsprechende Prüfabschnitte bei Prüfwerten Koordinate z. B. C 6



A1

Instandsetzen und Prüfen



1. Prüfwerte eiektrisch

Entstörkondensator

1,8 ... 2,6 μF

Widerstandswerte

Läuferwiderstand

3,1 ... 3,4

B4

Ständerwiderstand

 \leq 0,1 Ω .

 $(0,022 \dots 0,025 \Omega)$

B21

Kaltleiter-Widerstand

ca. 50 🗦

B17

Generator mit Regler prüfen


Generatordrehzahl 4000 min -1 Belastungsstrom 50A durch Verändern des Belastungswiderstandes einstellen und gegebenenfalls die Generatordrehzahl nachreglen. Regelspannung innerhalb 1 min (Minute) ablesen. Soll 28,1...28,4 V

Generator 0 122 600 001 T3(RL) 28V 180A 28 Leistungsprüfung mit Regler (bei 60° Gehäusetemperatur des Generators)



Generatordrehzahl Umin	Belastungsstrom A
1750	20,,
2100	601)
2800	120
5000	180

1) Auf Prüfstand EFLI 70A mit Übersetzungsverhältnis 0,4:1, d.h. Generatorriemenscheibe Ø 100 mm und größte Prüfstandriemenscheibe Ø 250 mm. Auf Prüfstand EFLI 25 mit Übersetzungsverhältnis 0,3:1, d.h. Generatorriemenscheibe Ø 100 mm und größte Prüfstandriemenscheibe Ø 350 mm. Nur bis zu diesem Wert prüfen.

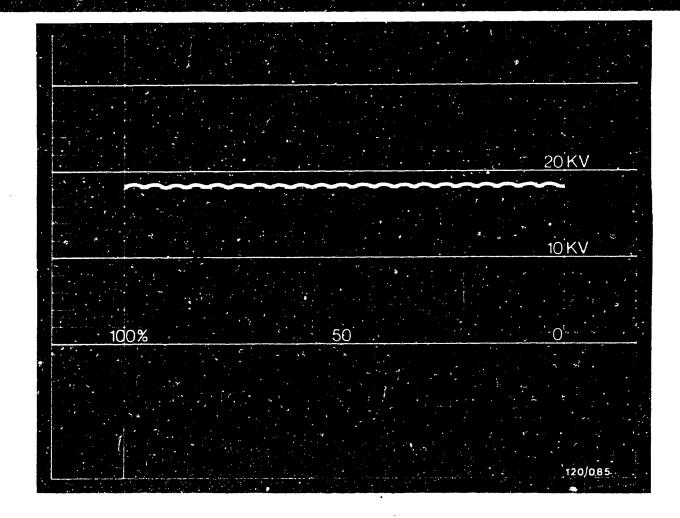

Gutoszillogramm

D6

Bei einwandfreiem Generator zeigt sich dieses Bild. Die abgegebene Gleichspannung hat einen geringen Ober wellenanteil. Das gezeigte Oszillogramm kann von kleinen Nadeln überlagert sein, wenn der Generatorregler arbeitet. Durch Zuschalten von Last (z.B. Belastungswider stand) kann der Regler "stillgesetzt" werden.

Bildhöhe so einregulieren, daß die Oberwelligkeit zwischen zwei kV-Linien liegt.

Um solche Bilder vergleichen zu können, ist das jeweilige Bild am Vertikalregler des Oszilloskops so zu verstellen, daß es annähernd zwischen die 10 und 20 kV Einteilung hineinpaßt.

Anmerkung: Es können auch mehrere Fehler zusammen auftreten.

4

Prüfwerte elektrisch

T3 Generator 0 122 600 001



2. Prüfwerte mechanisch

Rundlaufabweichungen

Außen Ødes Läufers 0,05 mm

B 23


Längsspiel

Läufer ohne Wicklung (Leitstückläufer)

0,05...0,2 mm

C 6



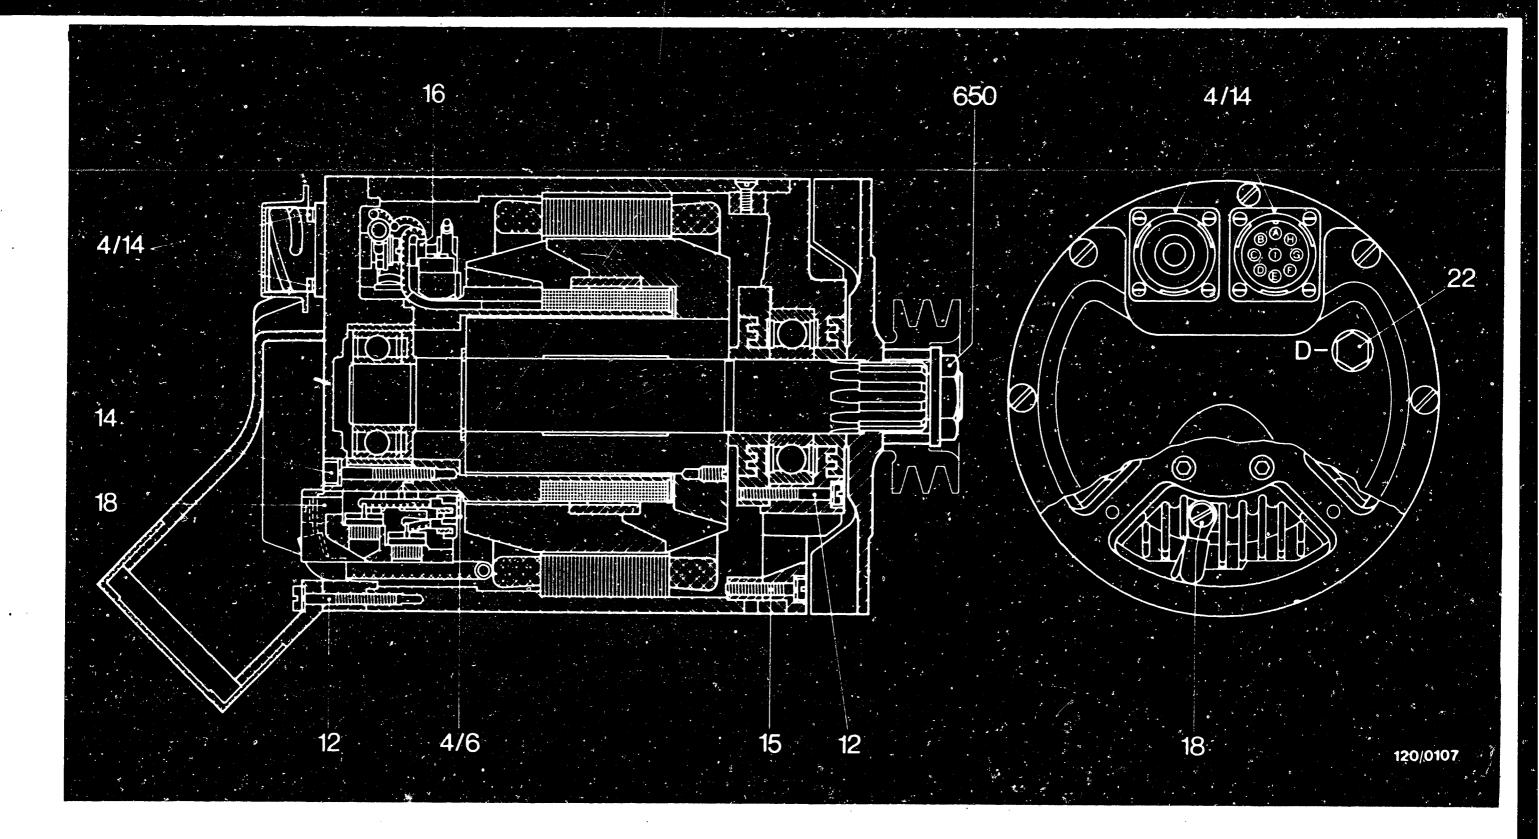


$\underline{\text{Anzugsdrehmomente}}$

Zylinderschrauben Zylinderschrauben Innensechskantschrauben Zylinderschrauben Pos. 12,154,1...5,5 NmPos. 162,1...2,8 NmPos. 144,1...5,5 NmPos. 183,3...4,8 Nm

Zylinderschrauben Sechskantschraube Zylinderschrauben Sechskantmutter Pos. 4,6 2,4...3,2 Nm Pos. 22 4,1...5,4 Nm Pos. 4,14 0,52...0,7 Nm Pos. 650 120...150 Nm

Prüfwerte mechanisch

T3 Generator 0 122 600 001

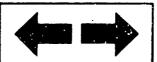


Δ7

Prüfwerte mechanisch

T3 Generator 0 122 600 001



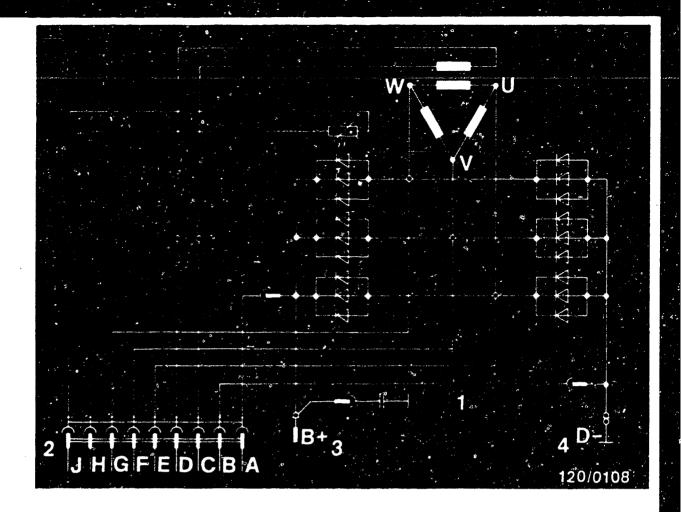


3. Schaltbild des Generators

- 1 Generator
 - 2 = Steckdose 9-polig, Klemmen A-J
 - 3 = Steckdose 1 polig, Klemme B+
- 4 = Anschlußbolzen, Klemme ្ប-



4. Allgemeine Hinweise

Erläuterung der Typaufschrift auf Generator

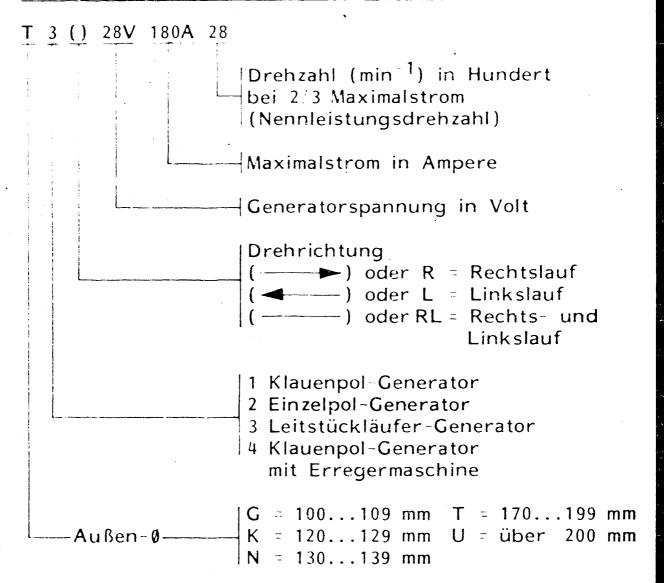



ACHTUNG! FEUERGEFAHR!

Generatoren haben in zunehmendem Maße (z.B. zur Ent störung von Empfängern und Sendeanlagen) Kondensa toren mit langer Speicherzeit eingebaut.

Beim Auswaschen von Generatorteilen kann es vorkommen, daß beim Eintauchen in Reinigungsflüssigkeiten eine Kondensatorentladung erfolgt, die möglicherweise feuergefährliche Flüssigkeiten entflammt. Aus diesem Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in Tri oder Per auszuwaschen.

5. Prüfgeräte und Werkzeuge

5.1 Prüfgeräte

Generatorprufstand EFLJ 25.. 0 680 110 ... oder EFLJ 70 A 0 680 104 ...

Für Zusatzprüfung oder Test:

Zündungsoszilloskop (alle Ausführungen)

oder

Bosch Motortester (alle Ausführungen)

Prüftafel EFAW 81 0 681 169 013

Isolationsprüfgerät EFAW 84 (im Lieferum-

fang von EFAW 81 enthalten)

Meßuhr EFAW 7 1 687 233 011

Magnetstativ T M1 4 851 601 124

(EW/MS1B1 0 601 980 001)

Drehstromgeneratorprüf -

gerät EFAW 192 0 681 101 403 oder WPG 012.00 0 684 201 200

Electric Tester ETE 014.00 0 684 101 400

3 Fühlerlehren 0, 15...o, 6 mm KDZV 7399



5.2 Werkzeuge

Dornpresse

Zwei Prismen

Festhaltevorrichtung für KDLI 6006 Riemenscheibe Einspannzapfen für Dorn KDLI 6010 presse Auspreßring für Läufer KDLI 6013 Auspreßdorn für Läufer **KDLI 6015** Aufpreßhülse für Zylinder KDLI 6021 rollenlager Eindrückdorn für Dioden KDLI 6499/0/1 Aufspannbock

Lötkolben 180 W Abziehvorrichtung für Antriebslager Durchschlag Werkzeugsatz z.B. Cannon-CCT 1612 KDAW 9999 (handelsüblich) (handelsüblich) z.B. von Hahn und Kolb (handelsüblich) (handelsüblich)

(handelsüblich)
Fa. Cannon
Beutelsbach-Rems

6. Schmier- und Klebemittel

Molykotepaste Ft70v1 250 g Dose

Best.Nr. 5 700 040 125

Dichtungskitt KK1v3 500 g Dose

Best.Nr. 5 703 452 150

Fett (Shell Alvania R3)

(handelsüblich)

Feuchtigkeitsschutzlack Nr. 120 und 130 Fa.Dr.Beck Postfach 180-280 Hamburg oder Elektro Isolierspray Klar Nr. 1532 Fa. 3M Company

Klebemittel Elastosil 07


Best.Nr. 5 930 950 000 (Wacker Chemie, München)

Silikonöl OL63v2 0,11 Kanne

Best.Nr. 5 701 112 513

Glasseideschnur


(handelsüblich)

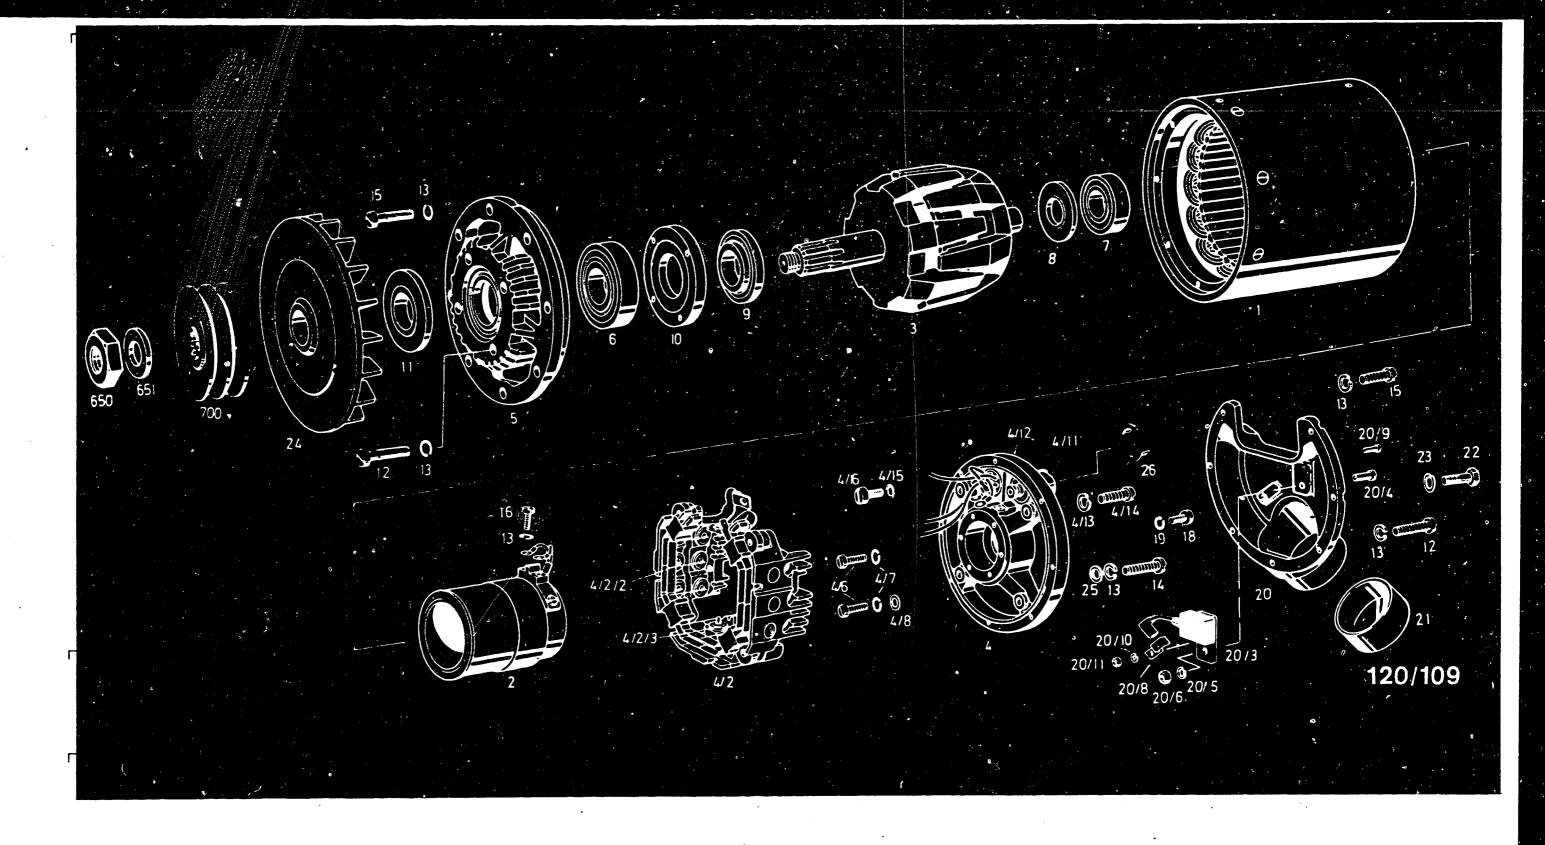

7. Explosionsbild






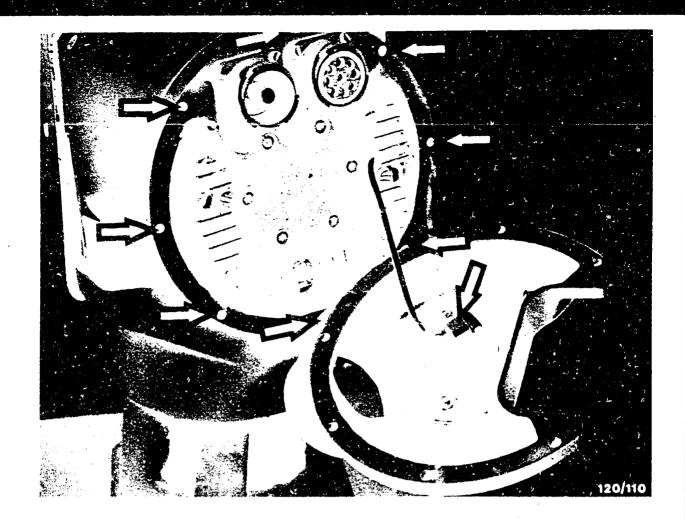

8. Zerlegen des Generators und prüfen der Teile

Generator in Aufspannbock KDAW 9999 einspannen. 8 Zylinderschrauben (Pfeile) lösen und entfernen (im Bild bereits entfernt). Deckel abnehmen. Unterste Schraube wieder einsetzen. Kabel von Entstörkondensator-Anschluß (Pfeil) im Verschlußdeckel lösen.



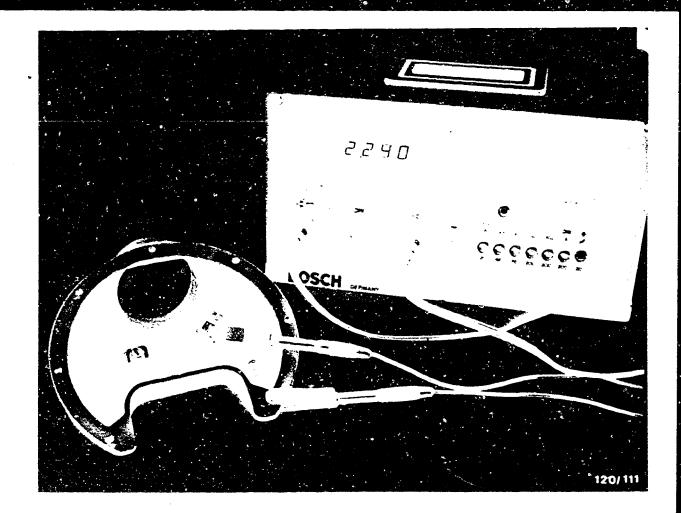


8.1 Kondensator prüfen

Prüfgerät: Electric-Tester ETE 014.00

Meßpunkte: Verschlußdeckel und Steckanschluß von

Kondensator

Sollwert 1,8 ... 2,6 μF.

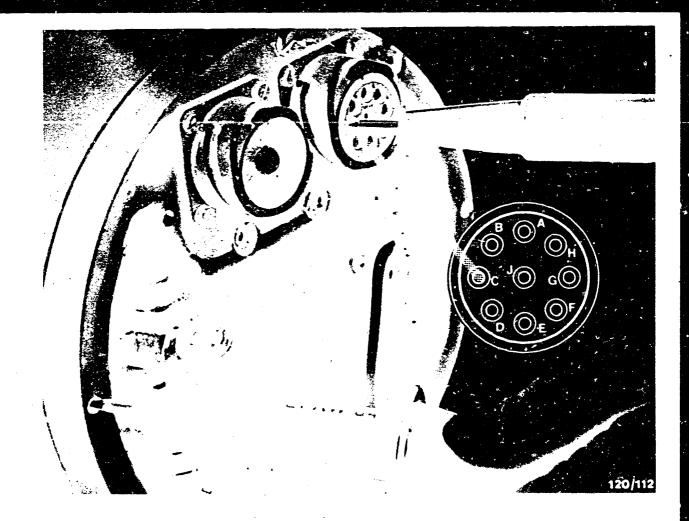

8.2 Läufer (eingebaut) auf Masseschluß prüfen


Prüfgerät: Prüfspitzen EFAW 84

Prüfspannung 40 V Wechselspannung.

Meßpunkte: Steckbuchse C und D an 9-poliger

Steckdose und an Generatorgehäuse.



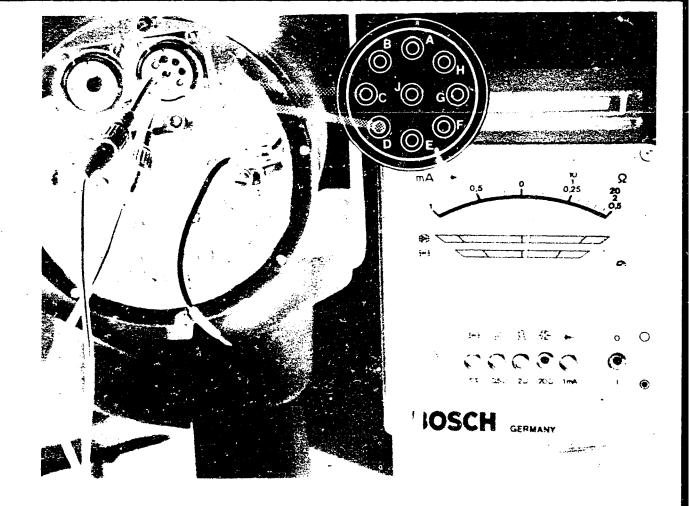


8.3 Läuferwiderstand (Läufer eingebaut) prüfen.


Prüfgerät: Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192

oder WPG 012.00

Meßpunkte: Steckbuchse C und D an 9-poliger

Steckdose (s. Bild). Sollwert 3,1 - 3,5

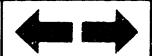

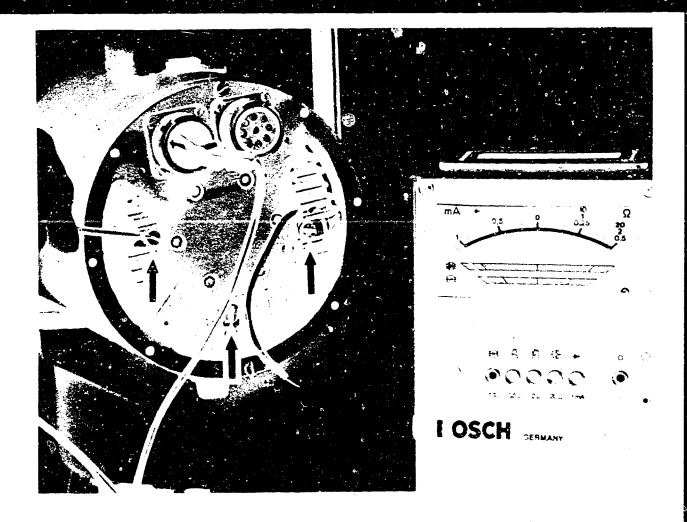


8.4 Gleichrichtergerät (eingebaut) prüfen.


Gleichrichtergerät in verschaltetem Zustand prüfen (s.Bild).

Prüfgerät: Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192 oder WPG 012.00.

Meßpunkt: B + Anschluß an 1-poliger Steckdose am Generator und Ständeranschlüsse (Pfeile).

Zeiger des Prüfge äts muß mindestens im grünen Feld (links oder rechts) oder darüber stehen.

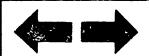

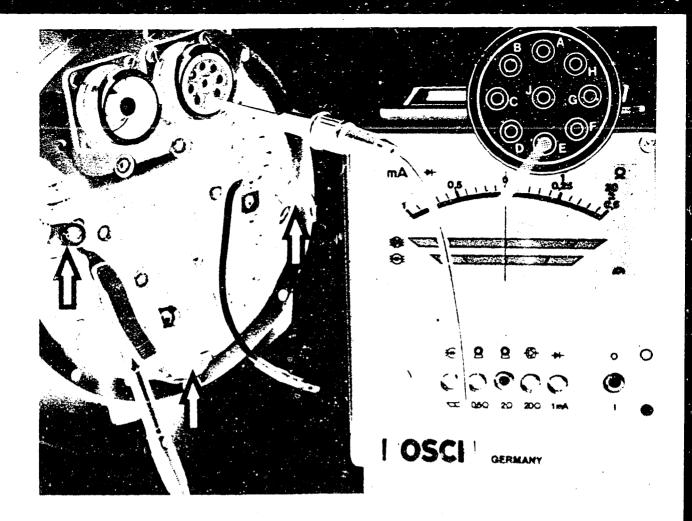


8.5 Verbindungsleitung Phasenanschluß zu 9-poliger Steckdose prüfen.

3 Phasenanschlüsse U, V, W (Pfeile) von Kühlkörpern abschrauben.

Prüfgerät: Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192 oder WPG 012.00.

Meßpunkte: Steckbuchsen E, G, F an 9 poliger Steckdose und Phasenanschlüsse (s.Bild).

Zeiger von Prüfgerät darf nicht oder nur geringfügig ausschlagen,

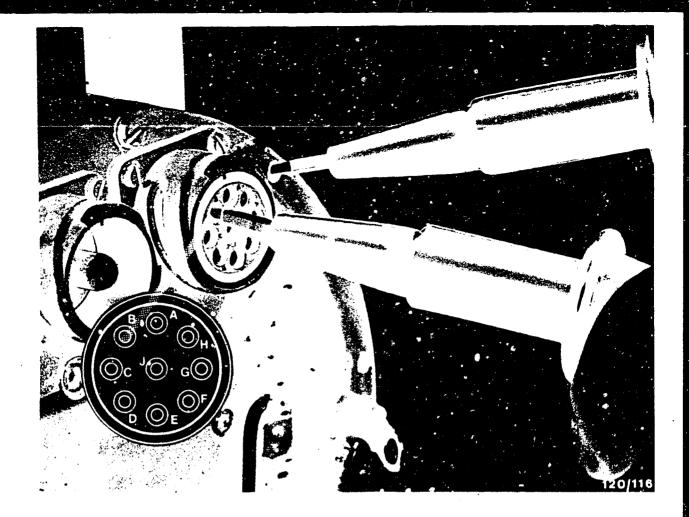


8.6 Steckdose auf Masseschluß prüfen


Prüfgerät: Prüfspitzen EFAW 84

Meßpunkte: Steckbuchsen A-J von 9-poliger Steck-

dose und Generatorgehäuse.

Prüfspannung 80 V Wechselspannung.

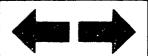

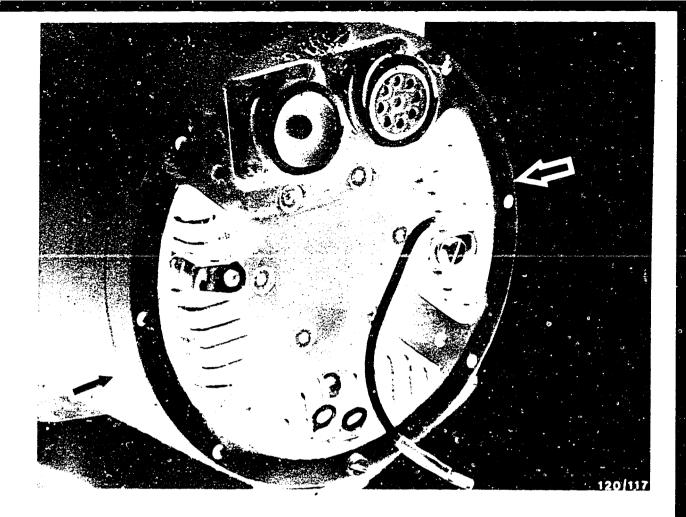

8.7 Gleichrichterlager mit Polkern mit Wicklung ausbauen

Lage des Gleichrichterlagers zum Polgehäuse markieren.

Die zwei restlichen Befestigungsschrauben entfernen. Gleichrichterlager mit zwei 10 mm breiten Schraubendrehern von Gehäuse abdrücken.


Vorhandene Vertiefungen (Pfeile) benützen.

Gleichrichterlager mit Polkern mit Wicklung abnehmen.

Zerlegen des Generators

T3 Generator 0 122 600 001



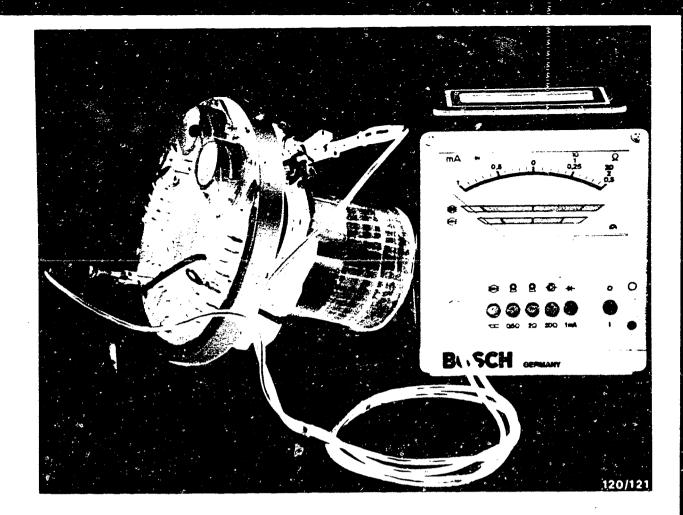

8.8 Gleichrichtergerät prüfen (ausgebaut)

Prüfgerät: EFAW 192 oder WPG 012.00


Plusdioden prüfen


Meßpunkte: Phasenanschlüsse U, V, W des jeweiligen Kühlkörpers gegen die innere Stromschiene (B+) (s.Bild).

Minusdioden prüfen

Meßpunkte: Phasenanschlüsse U, V, W des jeweiligen Kühlkörpers gegen die äußere Stromschiene (D-) (s.Bild).

Zeiger des Prüfgeräts muß mindestens im grünen Feld (links oder rechts) oder darüber stehen.

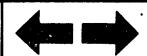

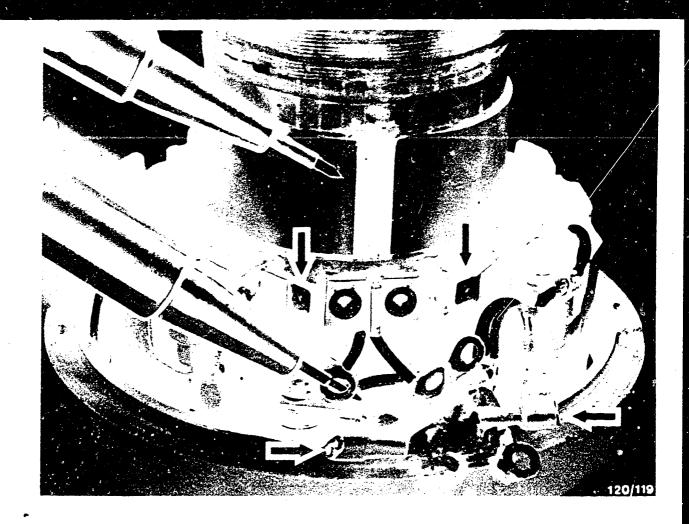


8.9 Polkern mit Wicklung prüfen und erneuern

Flachstecker (B+) von innerer Stromschiene (Pfeil links)
Flachstecker (D-) von äußerer Stromschiene (Pfeil rechts) abziehen.
Anschlüsse des Polkerns mit Wicklung von Isolierteil abschrauben (obere Pfeile).
Widerstand der Erregerwicklung im Polkern prüfen.
Prüfgerät: EFAW 192 oder WPG 012.00
Sollwert: 3,1 ...3,5 2.


Polkern mit Wicklung auf Masseschluß prüfen. Prüfgerät: EFAW 84 Prüfspannung 80 V Wechselspannung




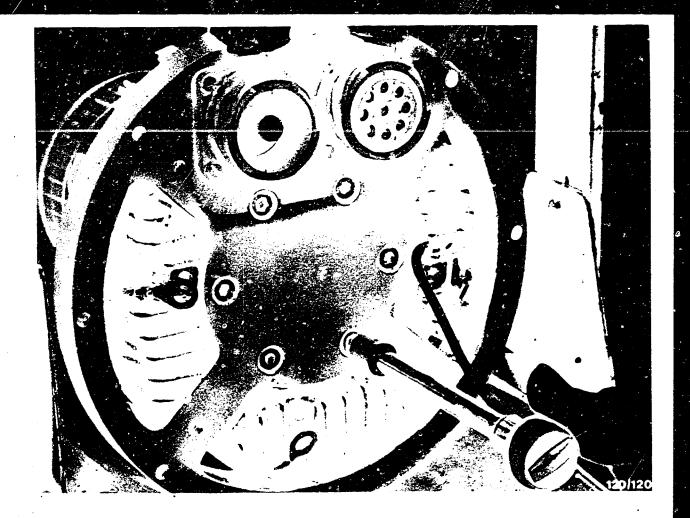

Auswechseln des Polkerns mit Wicklung (bei defekter Erregerwicklung)

Am Gleichrichterlager 6 Innensechskantschrauben (s.Bild) lösen und entfernen. Polkern mit Wicklung abnehmen und ersetzen.

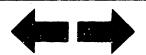

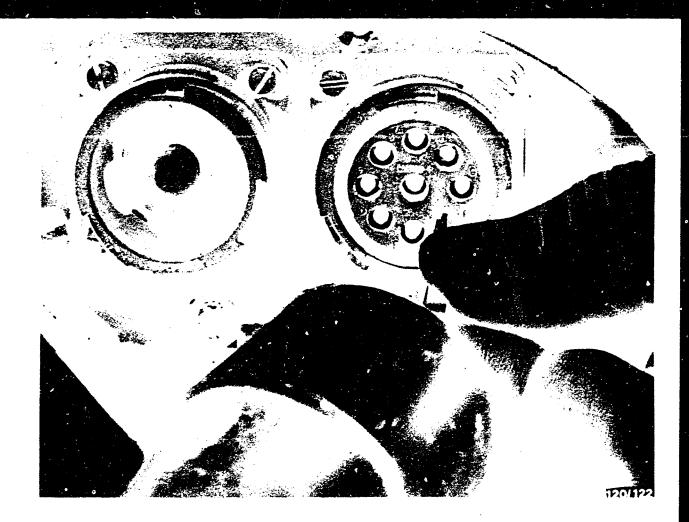

8.10 Steckbuchsen ausbauen

Mit Auspreßstift (aus Werkzeugsatz Cannon CCT 1612) Steckbuchse H und J (Kaltleiter) aus 9-poliger Steckdose herausdrücken (s.Bild).

Lage der Isolationskörper markieren.

Phasenanschlüsse U, V, W aus Kühlkörper herausziehen.

4 Befestigungsschrauben der Kühlkörper lösen und entfernen.





8.11 Einpreßdioden prüfen und ersetzen

Anschlußleitung B+ und D- lösen (siehe Pfeile). Leitungsbinder (Glasseideschnur) direkt an 9-poliger Steckdose aufschneiden.

Hinweis:


Die elektrischen Leitungen, die zur 9-poligen Steckdose bzw. zum Kaltleiter führen, sind teilweise mit Glasseidenschnur festgebunden und somit gegen Scheuern und Schütteln gesichert. Wird bei der Instandsetzung ein solcher "Binder" aufgeschnitten, so müssen beim Zusammenbau diese Leitungen wieder mit Glasseidenschnur festgebunden werden.

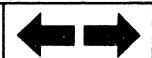

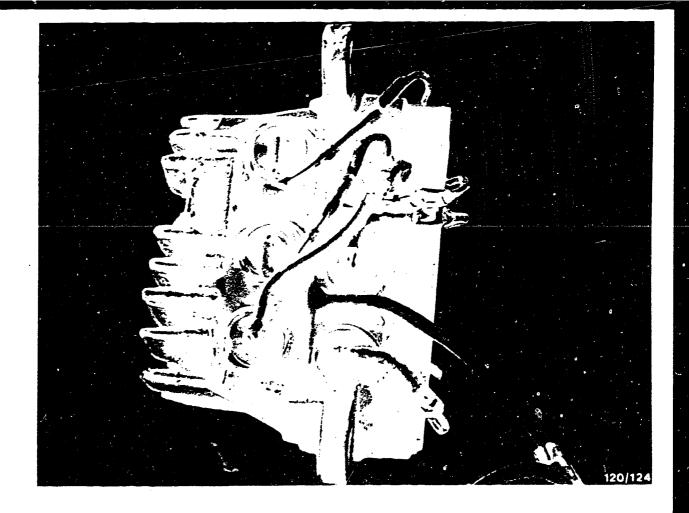

Diodenanschlüsse von Stromschienen ablöten. Mit Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192 oder WPG 012.00 Dioden einzeln überprüfen. Wenn Diode(n) defekt, Kühlkörper (s.Bild) aus dem Gleichrichtergerät ausbauen.



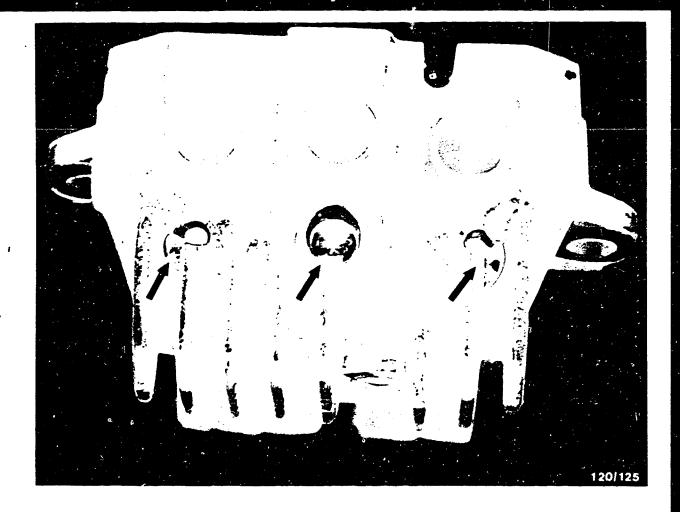



Defekte Diode(n) mit Durchschlag herausschlagen. Bei Plusdioden zuvor eine Bohrung (Ø ca. 5 mm) auf der Auspreßseite der Dioden anbringen (s.Pfeile).

B 15

Zerlegen des Generators


T3 Generator 0 122 600 001

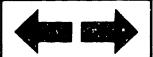


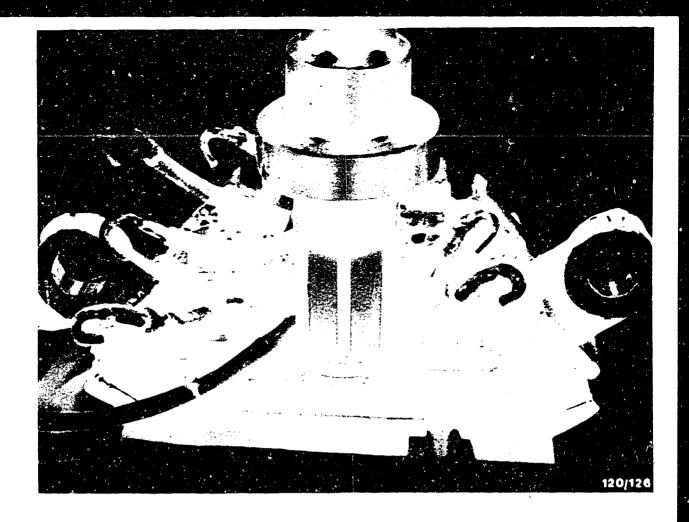

Zum Einpressen der Diode Sitz im Kühlkörper mit Silikonöl einölen.

Kühlkörper "plan" auflegen und die neue Diode mit Einpreßdorn KDLI 6499/0/1 einpressen.

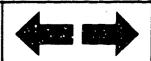

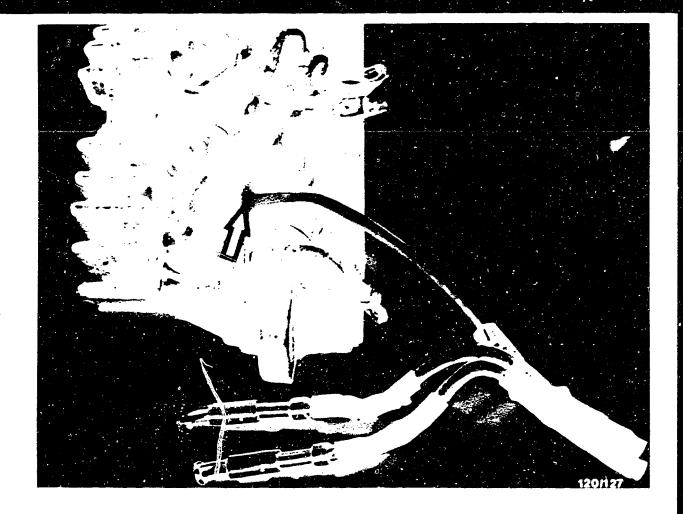



8.12 Kaltleiter prüfen und ersetzen

Der Kaltleiter sitzt – bei Draufsicht auf Anschlußseite des Gleichrichtergeräts – im rechten Kühlkörper (Pfeil). Prüfen mit Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192 oder WPG 012.00.

Der Kaltleiter hat einen Widerstand von ca. 50 ... Ist der Kaltleiter defekt, dann Kaltleiter aus dem Kühlkörper herausziehen (Kaltleiter ist elastisch eingeklebt). Kaltleiterbohrung von Elastosilkleber 07 reinigen. Neuen Kaltleiter mit Elastosilkleber 07 einkleben.

Gleichrichtergerät wieder zusammenbauen. Alle zuvor gelösten Schraub , Glasseide und Lötverbindungen mit Feuchtigkeitsschutzlack isolieren.

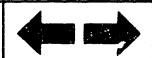


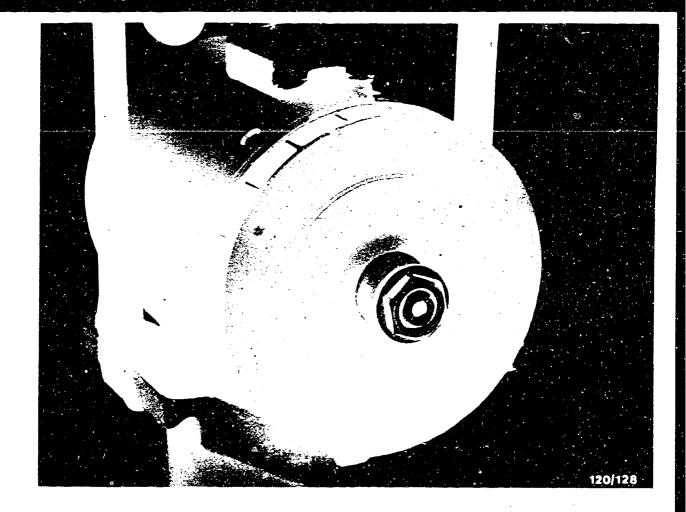

8.13 Riemenscheibe und Lüfter entfernen

Riemenscheibe mit Haltevorrichtung KDLJ 6006 festhalten und Befestigungsmutter mit Gabelschlüssel (SW 30) lösen.


Riemenscheibe und Lüfter abnehmen.

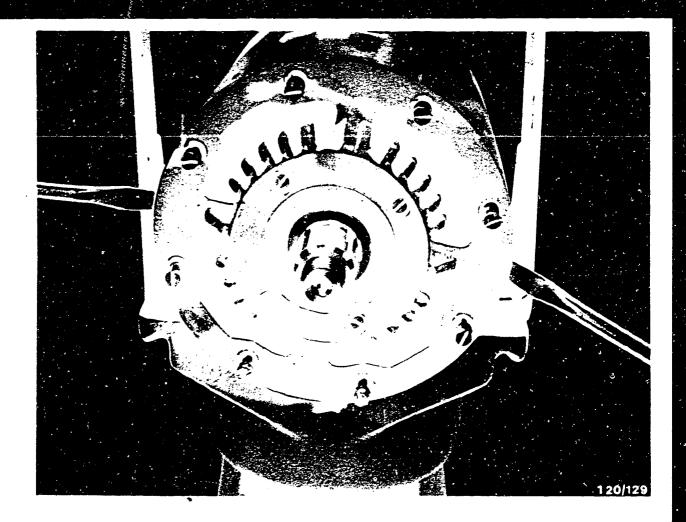

8.14 Antriebslager ausbauen

8 äußere Zylinderschrauben lösen und entfernen. Mit zwei 10 mm breiten Schraubendrehern Antriebslager von Gehäuse abdrücken. Vorhandene Vertiefungen im Antriebslager benützen.


Antriebslager mit Läufer ohne Wicklung (Leitstückläufer) abnehmen.

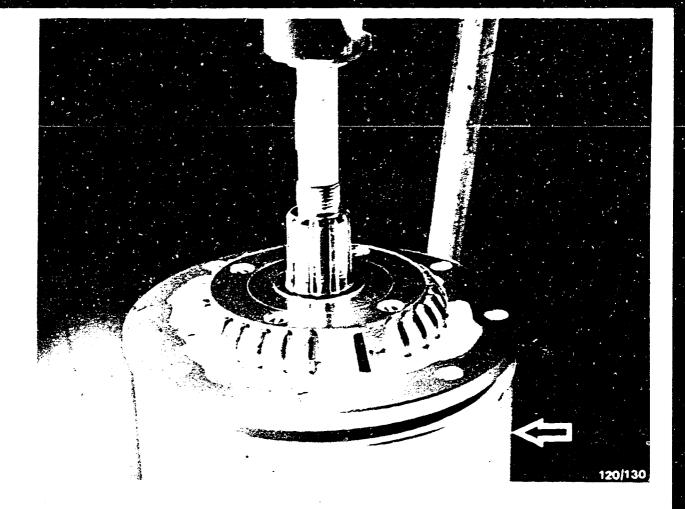

8.15 Läufer und Antriebslager prüfen


Bei Laufgeräuschen, beim Zerlegen des Generators, oder bei mehr als 500 Betriebsstunden müssen alle Lager ausgewechselt werden.

Antriebslager mit Läufer ohne Wicklung (Leitstückläufer) in Auspreßring KDLJ 6013 (Pfeil) legen und mit Dorn-presse Läufer ohne Wicklung (Leitstückläufer) aus Antriebslager pressen.

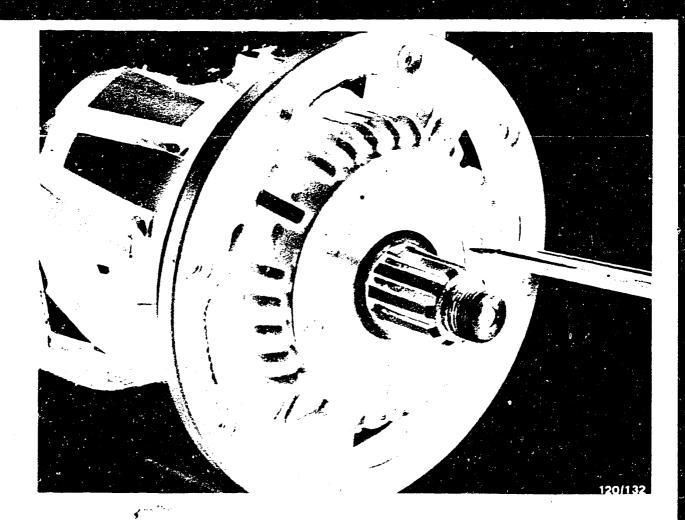


8.16 Kugellager im Antriebslager erneuern


4 innere Zylinderschrauben im Antriebslager lösen (s.Bild) und entfernen.

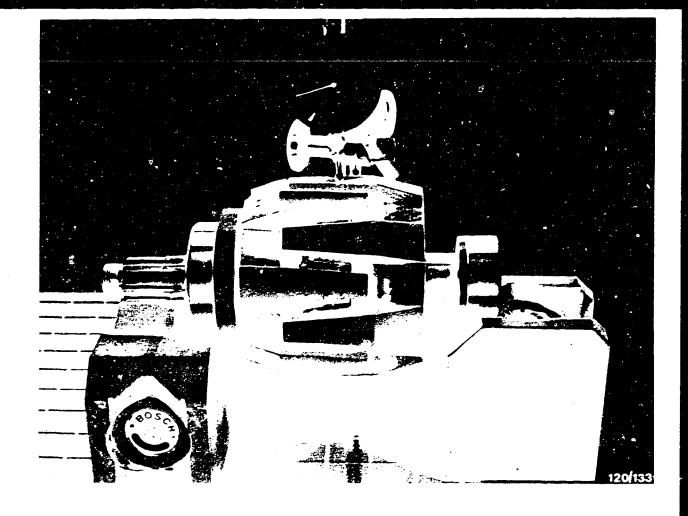

8.17 Läufer auf Rundlauf prüfen

Auf Ausrichtplatte mit 2 Prismen und Meßuhr Rundlauf des Läufers prüfen (s.Bild). Sollwert (0,05 mm.

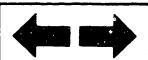

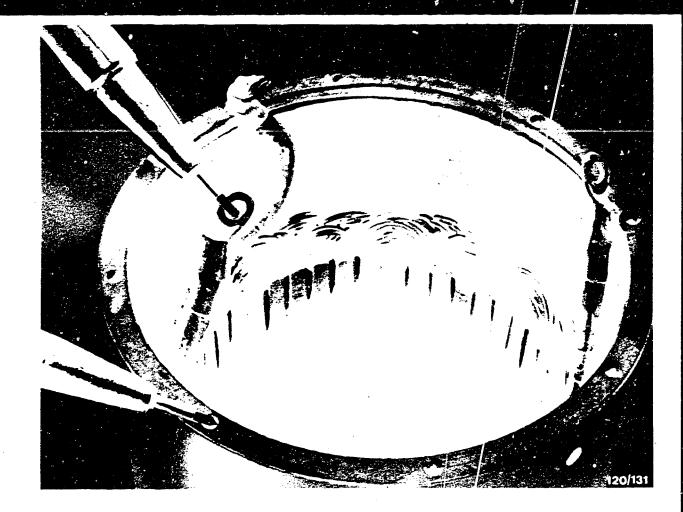

8.18 Ständerwicklung prüfen (ausgebaut)

Widerstandswert der drei Phasen U, V, W wechselseitig prüfen.

Prüfgerät: Drehstromgeneratorprüfgerät EFAW 192

oder WPG 012.00.

Widerstandswert (10,1 1).


Ständerwicklung auf Masseschluß prüfen:

Prüfgerät: Prüfspitzen EFAW 84.

Meßpunkte: drei Phasen U, V, W gegen Masse.

Prüfspannung 80 V Wechselspannung.

Sichtprüfung auf eventuell durchgescheuerte Isolation.

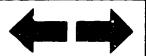


ACHTUNG! FEUERGEFAHR!

Generatoren haben in zunehmendem Maße (z.B. zur Ent störung von Empfängern und Sendeanlagen) Kondensatoren mit langer Speicherzeit eingebaut.

Beim Auswaschen von Generatorteilen kann es vorkom men, daß beim Eintauchen in Reinigungsflüssigkeiten eine Kondensatorentladung erfolgt, die möglicherweise feuergefährliche Flüssigkeiten entflammt. Aus diesem Grunde sind Teile mit Kondensatoren nur in Tri oder Per auszuwasche:



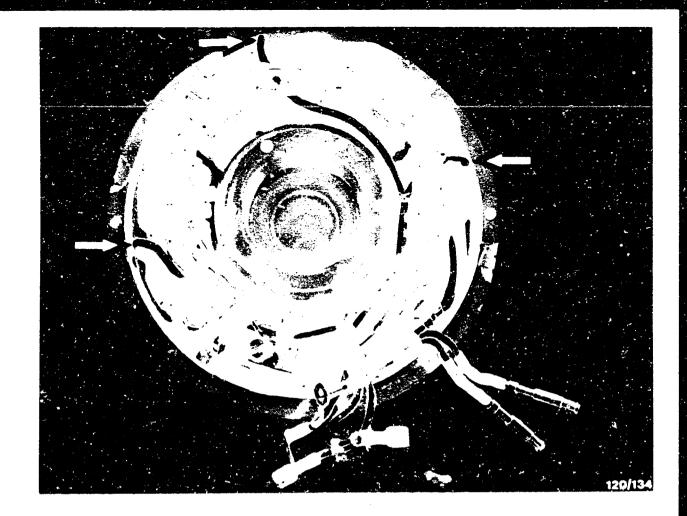


9. Generator zusammenbauen

Gleichrichtergerät auf Innenseite des Gleichrichterlagers aufsetzen und festschrauben. Gleichrichtergerät muß gegen Gleichrichterlager isoliert sein (Isolierscheiben nicht vergessen).

Anzugsdrehmoment der 4 Schrauben 2,4 - 3,2 Nm.

Die drei Phasenanschlüsse U, V, W (Pfeile), die zur 9-poligen Steckdose führen, durch die Kühlkörper-Aussparungen schieben.




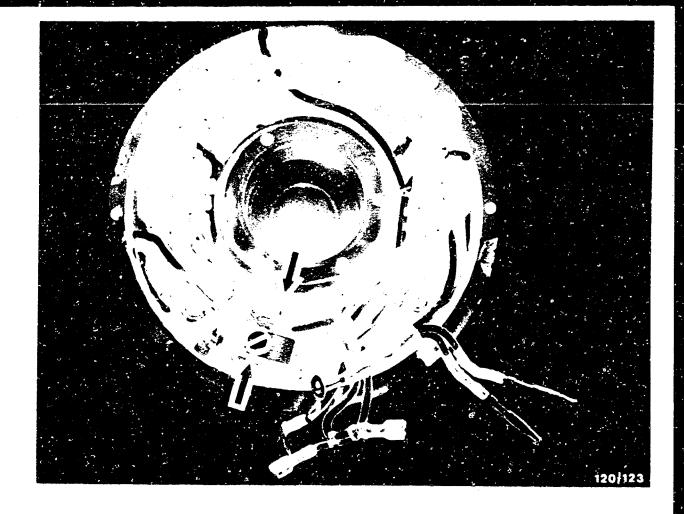

Leitung D- der äußeren Stromschiene am Lagerschild (Masse) festschrauben, oberer Pfeil.

Leitung B+ der inneren Stromschiene an 1-poligen Stecker (B+) festschrauben, unterer Pfeil.

Anzugsdrehmomente B+ und D- Anschluß 4,1 ... 5,5 Nm

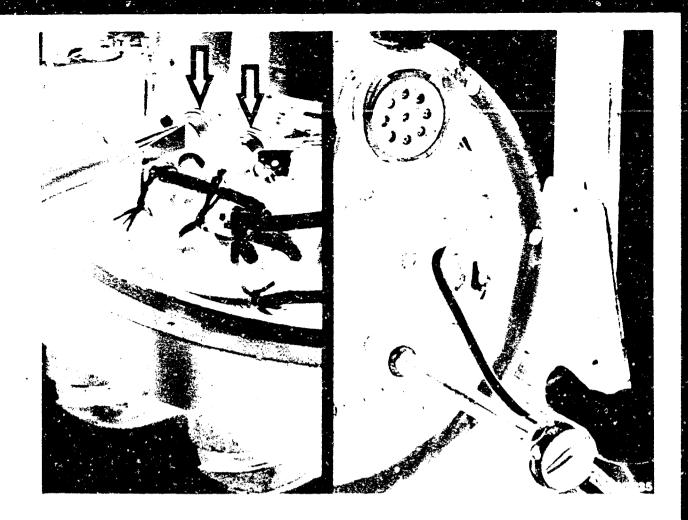

Polkern mit Wicklung montieren

Polkern mit Wicklung lagerichtig auf Gleichrichterlager aufsetzen und montieren.

Anzugsdrehmoment der sechs Innensechskantschrauben


4,1 ... 5,5 Nm.

Leitungsenden der Erregerwicklung zusammen mit Anschlüssen "C" und "D" der 9-poligen Steckdose am Isolierteil festschrauben (Pfeile).

Anzugsdrehmomente der Schrauben am Isolierteil


2,1 ... 2,8 Nm.



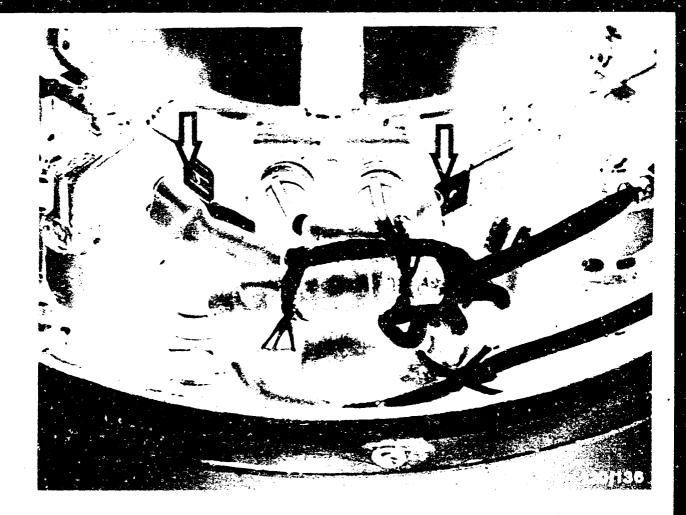

Flachsteckhülse am Kabel von Steckbuchse "A" der 9 poligen Steckdose auf innere Stromschiene (B+) stecken (Pfeil links).

Flachsteckhülse am Kabel von Steckbuchsen "B" der 9-poligen Steckdose auf äußere Stromschiene (D-) stecken (Pfeil rechts).

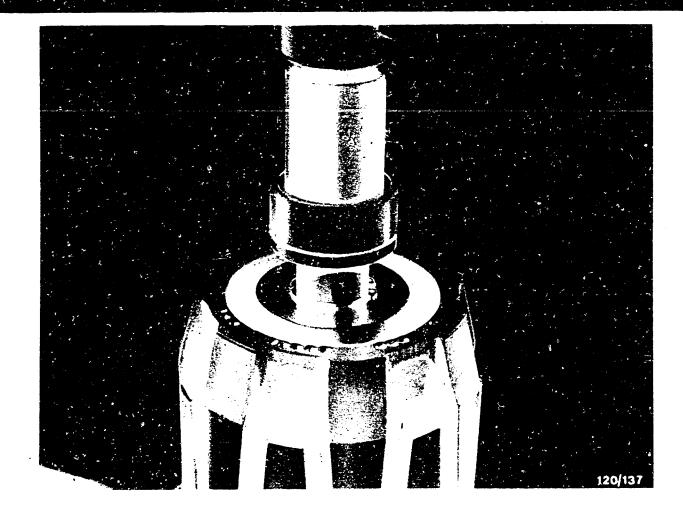


Montieren des Antriebslagers


Läufer ohne Wicklung auf Dornpresse setzen, gezahntes Wellenende nach unten.

Inneren Distanzring und Rillenkugellager auf Wellenende aufschieben und mit Einpreßdorn KDLJ 6021 aufdrücken (s. Bild).

Zweites Rillenkugellager in Antriebslager legen (Schiebesitz) und Abdeckplatte mit 4 Zylinderschrauben festschrauben (ohne Bild), Anzugsdrehmoment 4,1...5,5 Nm.

Inneren und äußeren Distanzring mit Antriebslager auf gezahntes Wellenende von Läufer ohne Wicklung aufstecken und mit Dornpresse bis zum Anschlag aufdrücken.

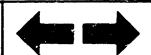


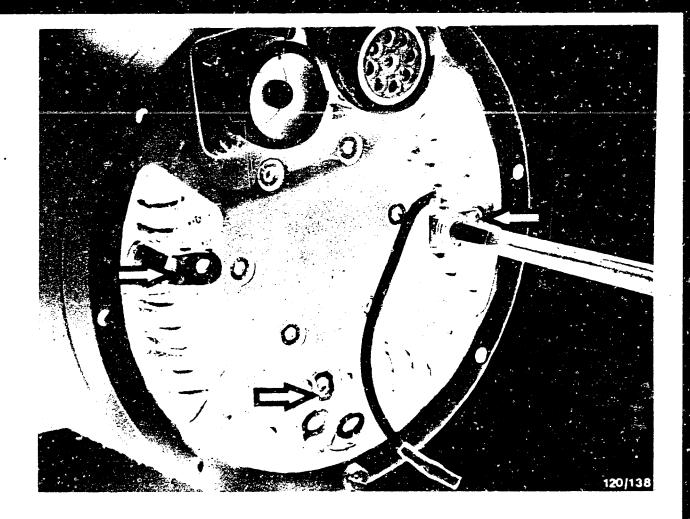

Läufer ohne Wicklung mit Antriebslager in Polgehäuse einführen und mit 8 Zylinderschrauben befestigen. Anzugsdrehmoment 4,1 ... 5,5 Nm.

Gleichrichterlager mit Innenpol (Erregerwicklung) auf Ständer aufsetzen und mit 2 Zylinderschrauben (oben und unten) fixieren. Längsspiel messen, Soll 0,05...0,2mm. Phasenanschlüsse am Gleichrichtergerät festschauben (Pfeile).

Anzugsdrehmoment 3,3 ... 4,8 Nm.

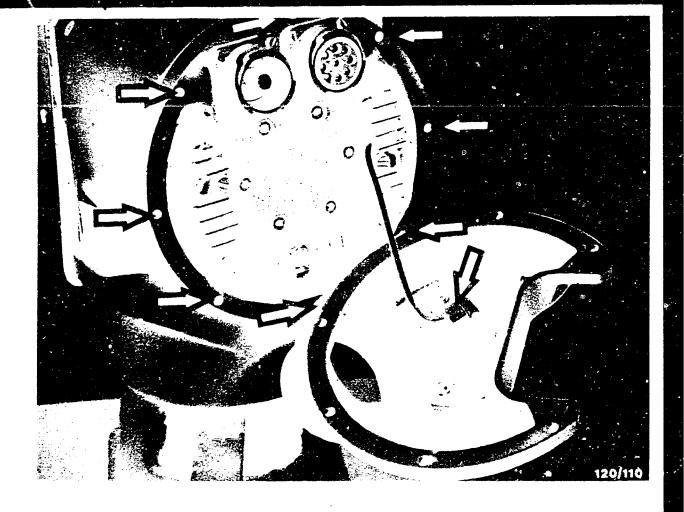

Verbindung von Generator zu Entstörkondensator im Deckel herstellen. Deckel auf Gleichrichterlager ansetzen und mit Zylinderschrauben (Pfeile) an Ständergehäuse anschrauben.

Änzugsdrehmoment 4,1 ... 5,5 Nm.



10. Generator mit Regler auf Prüfstand prüfen

10.1 Prüfgerät und Vorrichtungen

Generatorprüfstand

EFLJ 25..

0 680 110 ...

oder EFLJ 70 A

0 680 104 ...

Drehstromgenerator

Prüfgerät

WPG 012.00

0 681 101 403

Für Zusatzprüfung oder Test:

Zündungsoszilloskop

(alle Ausfüh-

rungen)

oder

Bosch Motortester

(alle Ausfüh'

rungen)



Aufspannen auf Prüfstand

Aufspannen von Generatoren mit Schwenkarm oder Flanschbefestigung nur mit dazu passender Spannvor richtung.

Damit Leistung des Prüfstandmotors ausreicht, nur mit passender Lüfterriemenscheibe prüfen. Dazu richtiges Übersetzungsverhältnis wählen.


Für Prüfstand EFLJ 25... gilt Übersetzungsverhältnis 0,3:1. Das heißt, bei einer Generatorriemenscheibe mit z.B. 100 mm Ø, Prüfstandriemenscheibe mit 350 mm Ø ver wenden.

Für Prüfstand EFLJ 70A gilt Übersetzungsverhältnis 0,4:1. Das heißt, bei einer Generatorriemenscheibe mit z.B 100 mm 0, Prüfstandriemenscheibe mit 250 mm 0 verwenden.

Anmerkung: Reicht bei sehr hohen Generatorleistungen die Antriebsleistung des Prüfstandmotors nicht aus, dann die Prüfung nur so weit durchführen, daß die Prüfdreh zahl bei dem geforderten Prüfstrom nicht abfällt.

Während der Leistungsprüfung muß die Ladekontrolleuch te völlig erloschen sein.



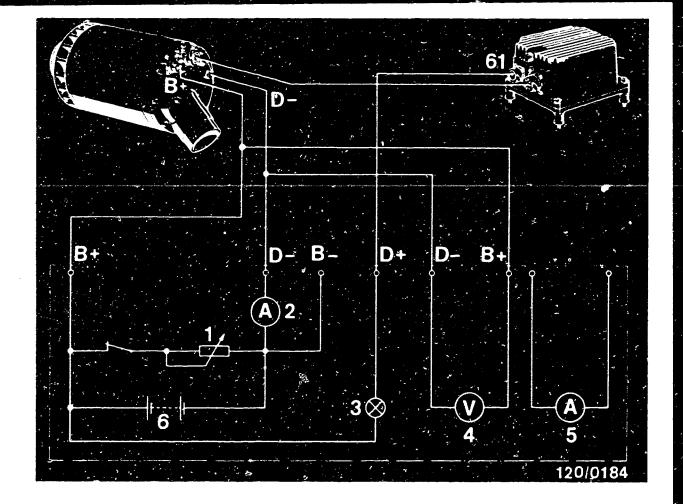

- 1 Belastungswiderstand
- 2 Amperetester
- 3 Kontrolleuchte


- 4 Spannungstester (Regelspannung)
- 5 Amperetester
- 6 Prüfstandbatterie

Anschließen des Generators am Prüfstand

Plus-Batterieleitung des Prüfstands mit B+ des Generators verbinden.

Wird der Spanntisch am Prüfstand als Masseleitung benutzt, ist darauf zu achten, daß keine Übergangswiderstände entstehen. Deshalb ist es bei Generatoren hoher Leistung vorteilhaft, die Minus Batterieleitung des Prüfstands direkt am Generator anzuschließen.

Voltmeter zwischen B+ und B anklemmen.

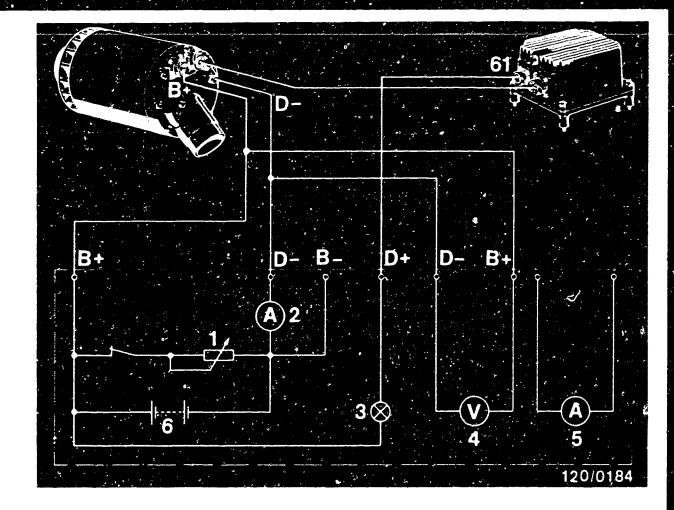


- 1 = Belastungswiderstand
- 2 = Amperetester
- 3 Kontrolleuchte

- 4 Spannungstester (Regelspannung)
- 5 Amperetester
- 6 Prüfstandbatterie

Besonders beachten:

Sämtliche Verbindungen am Prüfstand mussen einwandfrei angeschlossen sein. Bei laufendem Generator darf die Verbindung zwischen Generator und Batterie nicht gelöst werden, da sonst die Halbleiter in Generator und Regler zerstört werden können.

Generator nicht ohne angeschlossene Batterie betreiben. Ist auf der Lüfterscheibe oder auf dem Generator eine Drehrichtung angegeben, dann darf der Generator nur in dieser Drehrichtung angetrieben werden.

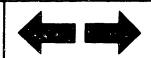

Leistungsprüfung

Anmerkung: Bei der Leistungsprüfung ist darauf zu achten, daß der im Prüfstand eingebaute Stauwiderstand nicht in den Stromkreis geschaltet ist, da sonst die Ladekontrolleuchte glimmt und einen Fehler im Generator vortäuscht.

Zur Prüfung wird der Generator auf dem Prüfstand auf Betriebstemperatur gebracht.

Dazu Drehzahl 2000 min ¹ wahlen.

Belastungsstrom über den maximalen Wert steigern, bis die Spannung abzusinken beginnt.

Hat der Generator ca. 60°C Gehäusetemperatur erreicht, kann die eigentliche Leistungsprüfung durchgeführt werden.

Leistungsprüfung mit Regler


Zuerst Generator auf die angegebene Prüfdrehzahl bringen, dann Belastungswiderstand so weit nachregulieren, bis der angegebene Strom erreicht ist. Die angezeigte Spannung darf die Generatorspannung nicht unterschreiten.

Generator 0 122 600 001 T3 (RL) 28 V 180 A 28

Generatordrehzahi	Belastungsstrom
U/min	A
1750	20
2100	60 1)
2800	120
5000	180

1) Nur bis zu diesem Wert prüfen.



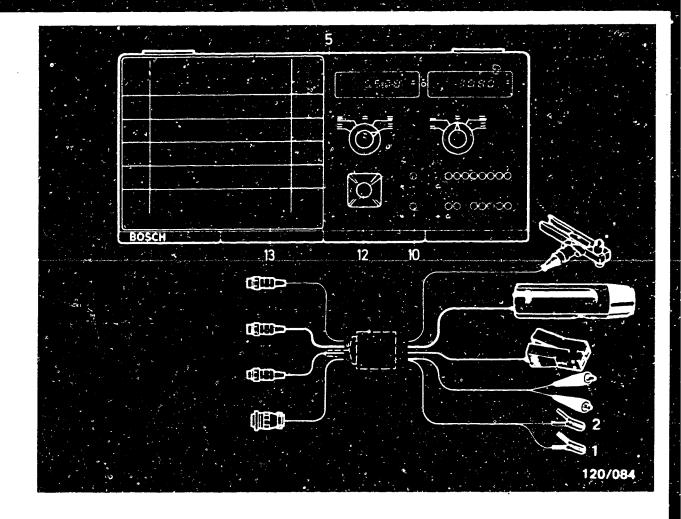



10.2 Prüfen mit Oszilloskop

Oszilloskop (MOT 002.00) über zugehörige Testleitung mit Generator verbinden.

Rote Klemme (1) an D+ Anschluß.

Schwarze Klemme (2) an B-Anschluß (Masse).

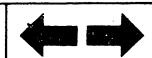

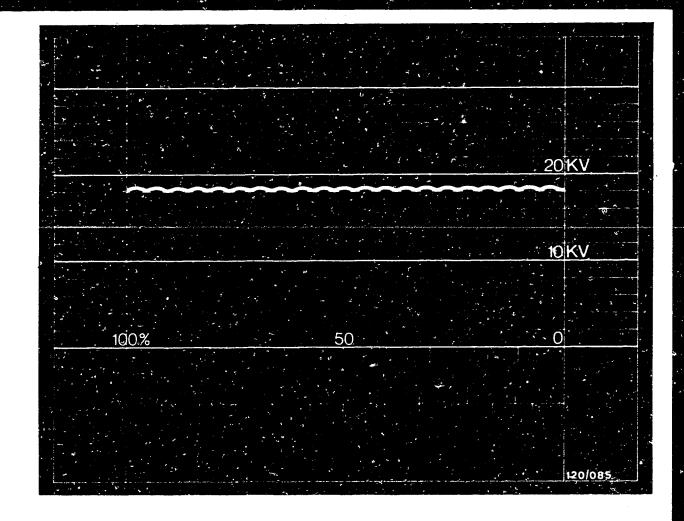



Oszillogramme einstellen und auswerten

Bei einwandfreiem Generator zeigt sich dieses Bild. Die abgegebene Gleichspannung hat einen geringen Oberwellenanteil. Das gezeigte Oszillogramm kann von kleinen Nadeln überlagert sein, wenn der Generatorregler arbeitet. Durch Zuschalten von Last (z.B. Belastungswiderstand) kann der Regler "stillgesetzt" werden. Bildhöhe so einregulieren, daß die Oberwelligkeit zwischen zwei kV Linien liegt.

Um solche Bilder vergleichen zu können, ist das jeweilige Bild am Vertikalregler des Oszilloskops so zu verstellen, daß es annähernd zwischen die 10 und 20 kV-Einstellung hineinpaßt.


Anmerkung: Es können auch mehrere Fehler zusammen auftreten.

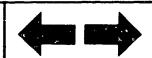

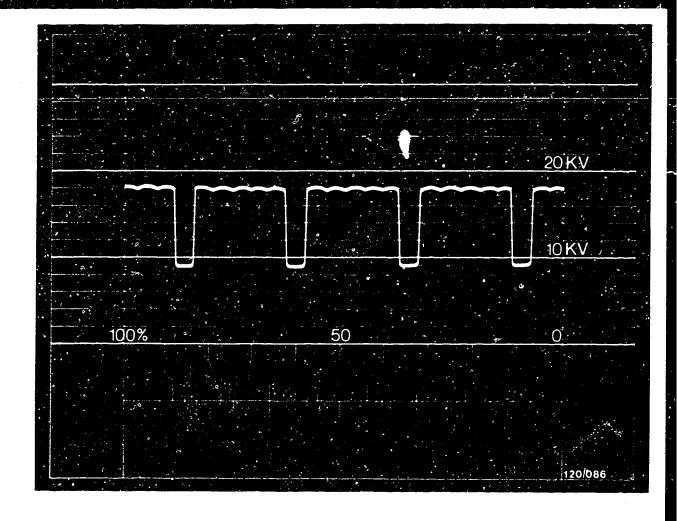



Oszillogramm zeigt Unterbrechung einer Erregerdiode.



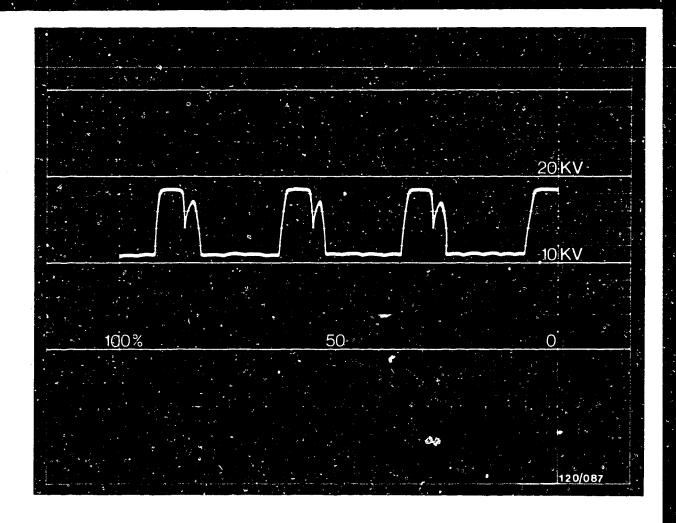



Oszillogramm zeigt Unterbrechung einer Plusdiode.

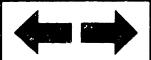

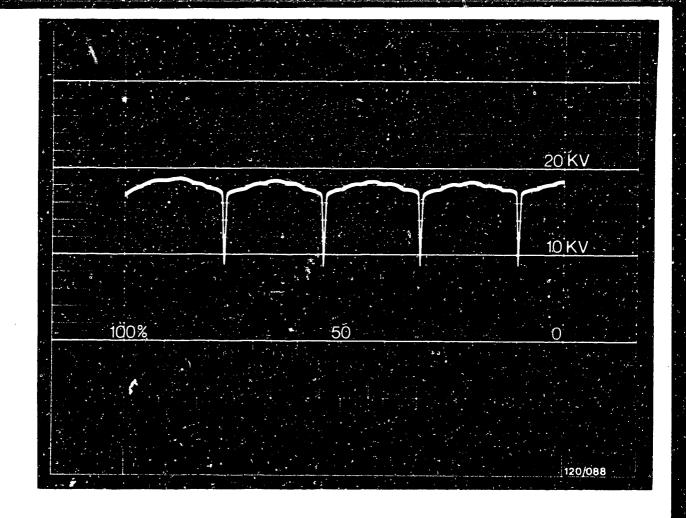



Oszillogramm zeigt Unterbrechung einer Minusdiode.

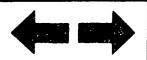

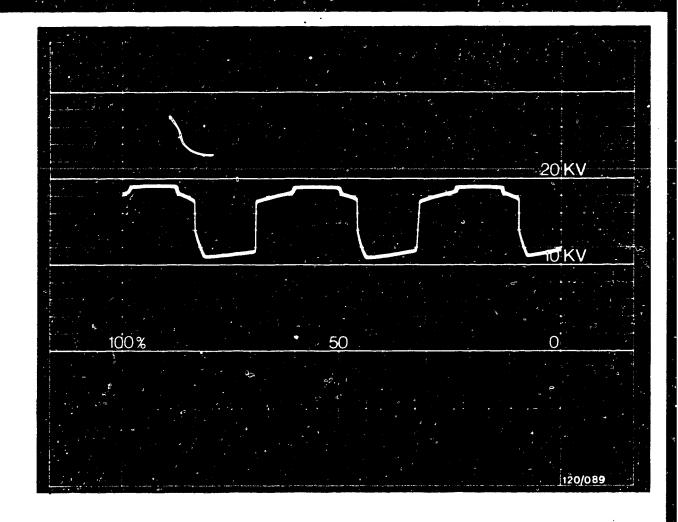


Oszillogramm zeigt Kurzschluß einer Erregerdiode.

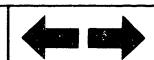

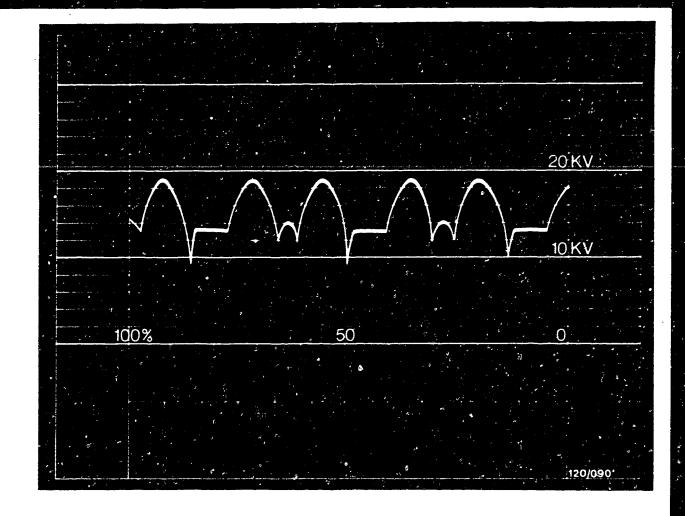


Oszillogramm zeigt Kurzschluß einer Plusdiode.

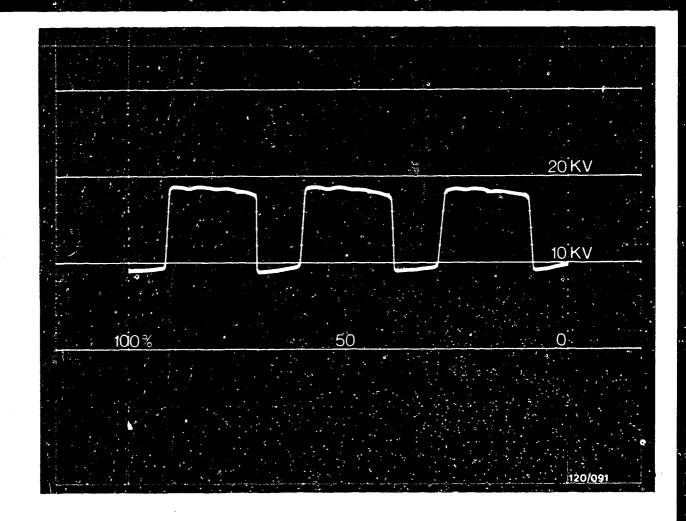

Oszillogramm zeigt Kurzschluß einer Minusdiode.



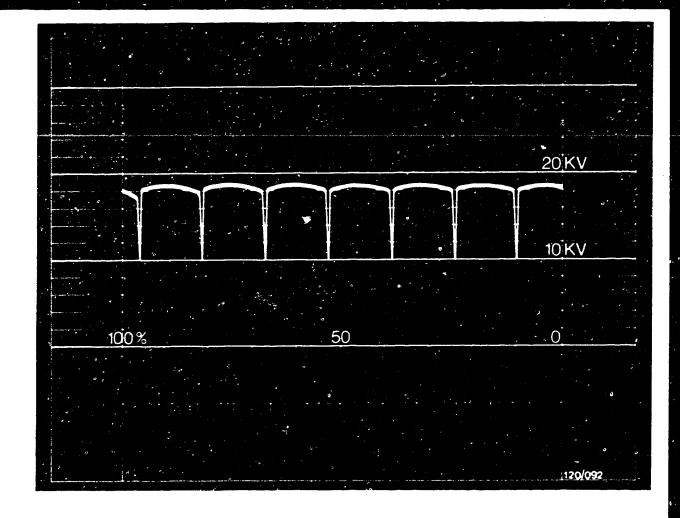

Oszillogramm zeigt Phasenfehler (Unterbrechung)



Kundendienst KH

Technische Mitteilung

Nur zum internen Gebrauch. Weitergabe an Dritte nicht gestatte

Reinigen von Teilen

Arbeiten mit feuergefährlichen öder gesundheitsschädlichen Mitteln

Allg. VDT-I-Allg./18 5.1978

Zum Auswaschen instandzusetzender Teile aus der Kfz-Elektrik sind (Wasch-) Benzin, Trioder Perchloräthylen zugelassen. Mit beiden Reinigungsmitteln ist entsprechend ihrer Gefährlichkeit vorsichtig umzugehen. Die Sicherheitsvorschriften dazu sind

Verordnung für Arbeiten mit brennbaren Flüssigkeiten (VbF) vom Bundesministerium für Arbeit (BmA).

Sicherheitsregeln für den Umgang mit Chlorkohlenwas-

serstoffen für den Betrieb

ZH1/222

für den Beschäftigten

ZH1/119

vom Haupiverband der Gewerblichen Berufsgenossenschaften

(Zentralverband für Unfallschutz und Arbeitsmedizin)

Langwartweg 103, 5300 Bonn 5.

- 1. Benzin, Aceton oder Spiritus sind brennbare Flüssigkeiten und ihre Luftgemische sind explosionsgefährlich. Das Auswaschen darf nur in den dafür vorgesehenen Schüsseln oder Behältern mit Deckelschmelzsicherung erfolgen, damit beim eventuellen Entzünden der Flüssigkeit der Deckel selbsttätig zuklappt und das Feuer erstickt. Bei größeren Auswaschbehältern (ab 500 x 500 mm) muß eine Absaugung erfolgen.
- 1.1 Generatoren, Wischermotoren, Kleinmotoren und andere elektrische Ausrüstungen für Kraftfahrzeuge haben in zunehmendem Maße (z.B. zur Entstörung von Empfängern und Sendaanlagen) Kondensatoren mit langer Speicherzeit eingebaut.

Beim Auswaschen solcher Tolkann es vorkommen, daß beim Eintauchen in Waschbenzin eine Kondensatorentle erfolgt, die möglicherweise feuergefährliche Flüssigkeiten entflammt. Aus diesem Grund sind Teile mit Kondensatoren heute nur noch in Tri oder Per auszuwaschen.

- 1.2 Bei Startern wurde bereits in früheren Instandsetzungsanleitungen darauf hingewiesen, daß nach dem Auswaschen der Teile, besonders bei Wicklungen in Waschbenzin, diese gut getrocknet werden müssen. Bei Schubtriebstartern muß der erste Start nach dem Auswaschen auf dem Prüfstand ohne Verschlußkappe erfolgen, um Verpuffungen zu vermeiden.
- 2. Tri und Per sind Flüssigkeiten, deren Dämpfe betäubend wirken und bei dauerndem Einatmen gesundheitsschädlich sind. Tridampfe sind schwerer als Luft und es besteht deshalb in Bodennähe erhöhte Gefahr. Beim Auswaschen sind Schutzbrille und Handschuhe zu tragen.

BOSCH

pusichaltsperusich för milliderotiernst fitz Ausrust zig.

Ty Robert Sings nich ber () i Syngraph i Digstallich in Directed in the Sederg-Republic i Syntomars.

The Community of American American de American de Province (Archiforder).



Technische Mitteilungen

T3-Generator 0 122 600 001



Reinigungsarbeiten mit Tri in regelmäßigen Abständen oder dauernd dürfen nur in dafür bestimmten Behältern bei eingeschaltetem Abzug erfolgen. Beim Auswaschen ist das Beugen über den Tribehälter zu vermeiden.

Herausgegeben von:

Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich KH Kundendienst-Abteilung Schulung und Technik



Kundendienst KH

Technische Mitteilung

DREHSTROMGENERATOREN 0 120 ...

12 VDT-I-120 107 De 8.1979

Generatorbetrieb ohne Batterie

Allgemein

Drehstromgeneratoren dürfer: ahne besondere Maßnahmen nur mit angeschlossener Batterie betrieben werden, da sonst Halbleiterbauteile in Regler, Generator oder Bordnetz zerstört werden können.

Bei Sonderfahrzeugen, Aggregatbetrieh oder Fahrzeugexport kann ein batterieloser Betrieb – mit oder ohne Leistungsabgabe – erfordertich sein.

Bei Anlagen mit weggebautem Regler wird der Generator durch-Trennen der Verbindungsleitung zum Regler vor dem Start außer Betrieb gesetzt. Eine Leistungsabgabe ist dabei nicht möglich.

Für Anlagen mit Anbau-Regler scheidet diese Lösung aus. In diesen Fällen kommen folgende Lösungen zur Anwendung. Einzelheiten sind den Kenndaten zu entnehmen.

1. Anlagen in spannungsfesterer Ausführung

Verschiedene Fahrzeughersteller bestellen spannungsfestere Anlagen, da beim Versand der neuen Fahrzeuge batterieleser Betrieb vorkommt. Bei diesem "Notbetrieb" ist je nach Generatordrehzahl auch eine Leistungsabgabe möglich. Durch diese Maßnahme sind nur Generator und Regler, jedoch nicht die Verbraucher geschützt.


2. Zenerdiode 1 127 328 .. für Generatoren 14V und max. 35A

Diese Zenerdiode wird am Anschluß B+ des Generators angeschlossen. Steigt die Spannung über die Ansprechspannung der ZD von ca. 22 V an, wird diese leitend, so daß Spannungs-

BOSCH

Technische Mitteilungen

T3-Generator 0 122 600 001

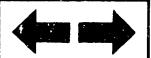

spitzen über den Diodenkühlkörper auf das Generatorgehäuse abgeleitet werden. Halbleiter in Generator und Regler sind so vor Spannungsspitzen geschützt, die Anlage gibt bei Bedarf Leistung ab.

Die ZD kann auf Wursch serienmäßig an neue Generatoren angebaut – oder auch bei Bedarf nachgerüstet werden. Parallel- oder Reihenschaltungen dieser ZD für höhere Leiztungen sind nicht möglich.

Hinweise zur Prüfung enthält die Anleitung VDT-W-120/300. Abgebrannte Verbindungsleitungen zwischen der Zenerdiode und dem Generatoranschluß B+ sind auf Flaschpolung bei Batteriewechsel oder Starthilfe, Betrieb bei 24 V o.a. zurrückzuführen. Eventuelle Garantieansprüche sind deshalb nicht berechtigt.

3. Anlagen mit Überspannungsschutzgeräten

Für 28 V-Anlagen werden seit Jahren Überspannungsschutzgeräte (ÜSG) im Regler integriert z.B. 0 192 083 ... oder seperat 0 192 900 ... angeboten.

Bei Auftreten von Spannungen, die über der Ansprechspannung des ÜSG liegen, werden die Klemmen D+ und D- über das ÜSG miteinander verbunden. Der Generator ist kurzgeschlossen und kann sich nicht erregen. Folgeschäden im Bordnetz durch eine zu hohe Generatorspannung werden dadurch verhindert.

Solange das ÜSG bei batterielosem Betrieb nicht angesprochen hat, ist eine Leistungsabgabe des Generators möglich.

4. Kurzschlußkapsel 1 120 505 000 für K1-, N1- und T1-Generatoren

Damit sich Generatoren mit Anbluregler bei Betrieb ohne Batterie nicht erregen, werden die Klemmen D+ und D- miteinander verbunden. Auf Kundenwursch sind deshalb bestimmte Generatorausführungen ab Werk mit einer "Kurzschlußkapsel" am Anschluß D+ ausgerüstet. Dadurch können Motoren und Fahrzeuge auf Prüfständen usw. ohne Batterie betrieben werden. Eine Leistungsabgabe ist dabei nicht möglich.

Nach Anschluß der Batterie wird die Kapsel entfernt, so daß die Anlage betriebsberreit ist. Wird danach erneut ein Betrieb ohne Batterie erforderlich, ist die Verbindung D+ zu D- wieder herzustellen.

Einzelheiten über Bestellnummern der hier genannten Erzeugnisse können bei Bedarf bei K1/VAK oder KH/VKD 2 angefordert werden.

Verantwortlich: Robert Bosch GmbH Geschäftsbereich K1 Abteilung K1/VAK



Inhalt

Abschnitt		Koordinate			
	Aufbau der Mikrokarte	. •	Α	1 .	
1.	Prüfwerte elektrisch		Α	2	
2.	Prüfwerte mechanisch	•••	Α	4	
3.	Schaltbild des Generators		Α	6	
4.	Allgemeine Hinweise		Α	. 7	
5.	Prüfgeräte und Werkzeuge		Α	9	
6.	Schmier und Klebemittel	. ,	A	1 1	
7.	Explosionsbild		A ·	12	
8.	Zerlegen des Generators und Prüfen der Teile	1	В	1	
8.1	Kondensator prüfen	. 1	В	2	
8.2	Läufer (eingebaut) auf Masseschluß prüfen	. 1	В	3	
8.3	Läuferwiderstand (Läufer eingebaut) prüfen	. [В	4	
8.4	Gleichrichtergerät (eingebaut) prüfer	. 1	В	5	
8.5	Verbindungsleitung zu Steckdose prüfen.	. 1	Ь	6	
0 6	Stockdose auf Masseschluß prüfen	ſ	-	7	



Inhalt

Abso	chnitt	Koorc	linate	ć
8.7	Gleichrichterlager mit Polkern mit Wicklung ausbauen	В	8	
8.8	Gléichrichtergerät prüfen (ausgebaut)	. В	9	
8.9	Polkern mit Wicklung prüfen u. erneuerr	n B	3 10	
8.10	Steckbuchse ausbauen aus Steckdose	В	12	
8.11	Einpreßdioden prüfen und ersetzen	B	13	
8.12	Kaltleiter prüfen und ersetzen	В	17	
8.13	Riemenscheibe und Lüfter entfernen	В	18	
8.14	Antriebslager ausbauen	В	19	
8.15	Läufer und Antriebslager prüfen	В	20	
8.16	Kugellager im Antriebslager erneuern	В	21	
8.17	Läufer auf Rundlauf prüfen	. В	22	
8.18	Ständerwicklung prüfen (ausgebaut)	В	23	
8.19	Teile reinigen	В	24	
9.	Generator zusammenbauen	C	1	
10.	Generator mit Regler auf Prüfstand prüfen	. D	1	
10.1	Prüfgeräte und Vorrichtungen	. D	1	
10.2	Prüfen mit Oszilloskop	. D	6	
	Technische Mitteilungen	. L	1	